


QUI TRÌNH XỬ LÝ BỀ MẶT SẮT, THÉP BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÚNG

Các bể chứa hóa chất xử lý có thể được xây bằng bê tông, thép hoặc bằng Inox và phải được tráng nhựa composite. Sau đây là quy trình xử lý 7 bể:

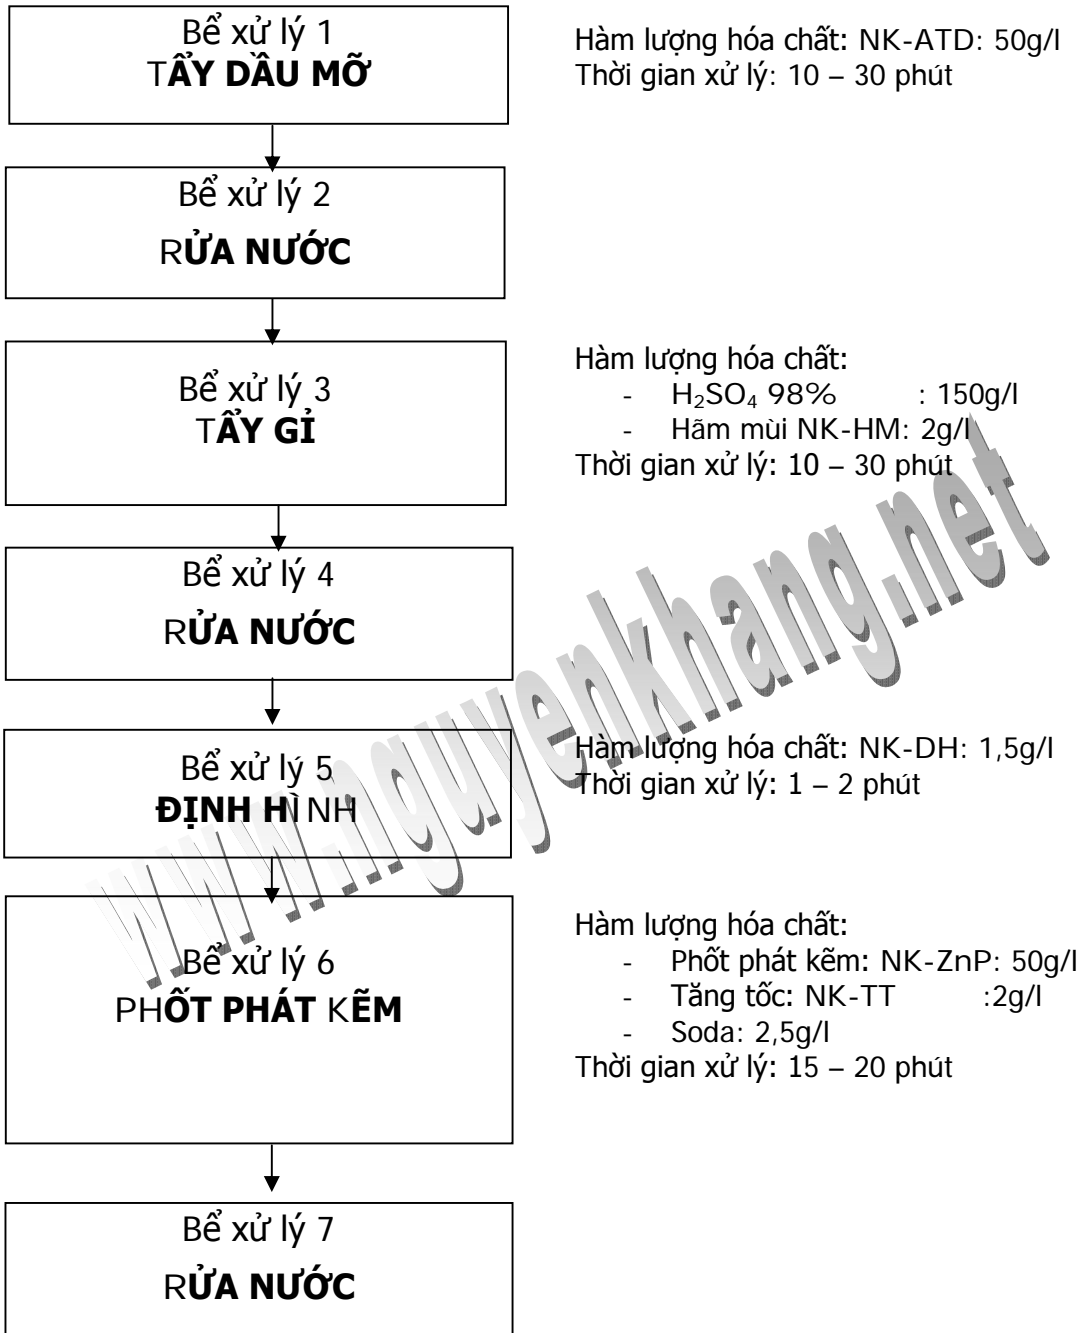

HƯỚNG DẪN CÁCH PHA BỂ HÓA CHẤT

I. BỂ TẮY DẦU MỠ

1. Giới thiệu

Hóa chất NK-ATD được chế tạo cho việc tẩy dầu mỡ ở nhiệt độ thường với hàm lượng 50g/l và thời gian từ 10 -30 phút bằng phương pháp nhúng. Đặc biệt NK-ATD không những dùng để tẩy dầu mỡ cho thép đầu mà còn dùng để tẩy dầu mỡ cho thép đã mạ kẽm mà không làm hư hỏng lớp kẽm.

2. Cách pha chế

- Tính lượng hóa chất cần dùng cho toàn bộ thể tích cần pha với nồng độ 50kg/1000L.
- Cho vào bể khoảng $\frac{3}{4}$ thể tích nước công nghiệp.
- Từ từ cho hoá chất NK-ATD vào bể kết hợp với khuấy, hoặc hòa tan với nước từng phần nhỏ rồi cho vào bể.
- Đổ thêm nước đến vạch qui định và khuấy kỹ trước khi sử dụng.

3. Cách kiểm tra nồng độ, châm thêm hàng ngày

* Kiểm tra nồng độ kiềm của tẩy dầu

- Dùng pipette lấy 5 ml mẫu dung dịch cho vào bình tam giác 200ml, cho vào 3 giọt chất NK-CTM#PhN, rồi chuẩn độ với dung dịch NK-AS#01 cho đến khi màu hồng chuyển sang không màu. Số ml dung dịch NK-AS#01 đã dùng chính là số điểm của nồng độ kiềm. Thông thường, nồng độ kiềm của tẩy dầu khoảng 24 - 27 điểm.
- Trong quá trình sản xuất, nồng độ kiềm này sẽ giảm. Để tăng nồng độ lên 01 điểm phải dùng khoảng 2 kg hóa chất NK-ATD cho 1000 L dung dịch.

II. BỂ TẮY GI (H₂SO₄)

1. Giới thiệu

- Axit Sulfuric H₂SO₄ 98%.
- Chất hãm mùi NK-HM.

2. Cách pha chế:

- Tính lượng hóa chất cần dùng cho toàn bộ thể tích cần pha với nồng độ như sau:
 - H₂SO₄ 98% : 150g/l
 - Hãm mùi NK-HM: 2g/l
- Cho vào bể khoảng $\frac{3}{4}$ thể tích nước công nghiệp.
- Từ từ châm H₂SO₄ 98% vào bể. Sau khi đổ hết lượng axit vào bể, ta châm thêm nước đến vạch qui định.
- Sau khi dung dịch trong bể nguội đến nhiệt độ làm việc < 60°C ta đổ chất hãm mùi NK-HM vào bể và khuấy kỹ cho tan đều.

* Lưu ý: **không được đổ nước vào axit H₂SO₄ đậm đặc vì sẽ gây nổ, nguy hiểm**

3. Cách kiểm tra nồng độ và châm thêm hoá chất

- Trong quá trình làm việc nồng độ của dung dịch sẽ giảm dần.
- Kiểm tra nồng độ bể axit bằng cách đánh giá thời gian tẩy gỉ.
- Khối lượng hóa chất châm thêm theo tỷ lệ NK-HM : H₂SO₄ = 1 : 100 (theo khối lượng).

III. BỂ ĐỊNH HÌNH BỀ MẶT

1. Giới thiệu

Bể định hình bề mặt ngoài việc trung hòa nó còn đóng vai trò hoạt hóa cho quá trình phốt phát nhanh hơn, đều hơn, lớp phốt phát mịn hơn và sự bám sơn sẽ tốt hơn.

2. Cách pha chế:

- Đổ nước công nghiệp vào khoảng $\frac{3}{4}$ dung tích bể.
- Tính lượng hóa chất cần dùng cho toàn bộ thể tích cần pha với nồng độ 1,5g hóa chất NK-DH cho 1000 L dung dịch và đổ từ từ vào bể.
- Khuấy cho tan đều, rồi châm nước đến vạch qui định.

3. Cách kiểm tra dung dịch:

* Đo độ kiềm tổng

- Lấy 100ml dung dịch định hình cho vào bình tam giác 250ml, thêm 3 giọt NK-CTM#BrB, chuẩn độ với dung dịch NK-AS#01. Điểm cuối khi dung dịch mẫu chuyển từ màu xanh dương sang vàng nhạt. Số ml của dung dịch NK-AS#01 chính là số điểm.
- Duy trì số điểm của trong khoảng 12 – 18 điểm bằng cách thêm hóa chất NK-DH.
- Mỗi ca làm việc (8 tiếng) nên châm thêm vào bể khoảng từ 200g – 800g hóa chất NK-DH cho 1000L (Lượng hóa chất NK-DH thêm vào phụ thuộc vào lượng hàng đã xử lý trong ngày). Thường xuyên kiểm tra độ pH vì bể này dễ bị nhiễm axit từ khâu tẩy gỉ mang vào. Dùng SODA ASH để đưa độ pH lên nếu giá trị pH nhỏ hơn 8.

IV. BỂ PHỐT PHÁT KẼM

1. Giới thiệu

Hóa chất phốt phát NK-ZnP dùng để tạo ra lớp phốt phát kẽm trên bề mặt kim loại. Lớp này có khả năng chống gỉ tốt và tăng độ bám cũng như độ đàn hồi của lớp sơn bên ngoài. Nhiệt độ làm việc của bể ở nhiệt độ thường. Thời gian phốt phát 15-20 phút.

* Hóa chất:

- NK-ZnP: Phốt phát kẽm.
- NK#TT: Dùng để tăng tốc độ tạo ra lớp phốt phát.
- SODA ASH: Dùng để điều chỉnh axit tự do.

2. Cách pha chế

- Đổ nước công nghiệp vào khoảng $\frac{3}{4}$ dung tích làm việc của bể.
- Từ từ đổ hóa chất NK-ZnP vào với hàm lượng 60g/l dung dịch, khuấy đều.
- Đổ thêm nước vào đến vạch qui định và khuấy đều.
- Từ từ cho vào bể 2,5 kg hoá chất SODA ASH (đã pha loãng với nước) cho mỗi 1000L dung dịch và khuấy đều.
- Từ từ cho vào bể 2 kg hóa chất NK#TT cho mỗi 1000 L dung dịch và khuấy đều.
- Sau khi pha xong khuấy kỹ trong vòng 15 - 20 phút cho hóa chất tan đều, sau đó kiểm tra lại các thông số kỹ thuật:
 - Axit tổng : 20 - 24 điểm.
 - Axit tự do : 1 – 1,5 điểm.
 - Tăng tốc : 4 – 8 điểm.

3. Cách kiểm tra dung dịch và châm thêm

Hàng ngày, trước mỗi ca làm việc nên kiểm tra dung dịch và châm thêm hóa chất.

a. Kiểm tra axit tổng

- Dùng pipette lấy 10 ml mẫu từ bể phốt phát cho vào bình tam giác 200ml, cho vào 3 giọt NK-CTM#PhN. Sau đó chuẩn độ với dung dịch NK-Na#01. Điểm kết thúc khi dung dịch mẫu chuyển từ không màu sang màu hồng nhạt bền. Số ml của dung dịch NK-Na#01 đã sử dụng chính là số điểm của axit tổng.

b. Kiểm tra Axit tự do

- Dùng pipette lấy 10 ml mẫu từ bể phốt phát cho vào bình tam giác 200 ml sau đó cho vào 1-2 giọt chỉ thị màu NK-CTM#BrB rồi chuẩn độ với dung dịch NK-Na#01. Điểm kết thúc khi mẫu chuyển từ màu vàng sang màu xanh tím dưới ánh đèn, số ml của dung dịch NK-Na#01 đã sử dụng chính là số điểm của axit tự do.

c. Kiểm tra nồng độ chất tăng tốc

- Nồng độ chất tăng tốc trong dung dịch được xác định bằng điểm. Nồng độ tối ưu nằm trong khoảng 6 - 10 điểm. Để xác định điểm này ta dùng ống tạo bọt. Đổ dung dịch đầy ống rồi cho vào khoảng 1/2 muỗng cà phê chất NK-SuA rồi dùng lòng bàn tay bịt chặt miệng ống và dựng ngược lên cho chất bột lọt vào phía trong ống. Sau đó để ống đứng yên trong vòng 1-2 phút. Thể tích không khí chiếm chỗ trong ống chính là số điểm của chất tăng tốc.
- Nồng độ chất tăng tốc sẽ bị mất dần trong quá trình làm việc thậm chí ngay cả khi không làm việc. Do đó ngay đầu giờ làm việc ta phải thêm NK#TT vào kết hợp với khuấy đều. Thông thường để tăng 1 điểm ta cần cho vào bể khoảng 150g NK#TT cho 1000 L dung dịch.

➤ LƯU Ý:

- ❖ Tất cả các thông số trên đều có tính chất tương đối, vì mỗi người sử dụng có thiết bị khác nhau, nguyên liệu vào khác nhau và nhiệt độ cũng khác nhau. Do đó, mỗi người sử dụng phải tự theo dõi liên tục trong thời gian đầu để có thể rút ra được các giá trị phù hợp cho mình. Sau khi có được các giá trị trên ta nên tuân thủ chúng để có được chất lượng tối ưu.
- ❖ Bể hoạt động với chất tăng tốc cao nên sinh ra nhiều bọt trắng ở đáy, do đó phải thường xuyên lọc bể bằng cách cho lắng bể trong vòng từ 12 – 24 giờ rồi bơm phần dung dịch qua bể khác, còn phần bùn đổ bỏ (cho vào hệ thống xử lý chất thải), sau đó bơm dung dịch trên trở lại.
- ❖ Toàn bộ các khách hàng mới giao dịch sử dụng hóa chất của Nguyên Khang sẽ được hỗ trợ toàn bộ các dụng cụ thí nghiệm, hóa chất chỉ thị dùng để kiểm soát các thông số kỹ thuật trong các bể hóa chất trong suốt quá trình sử dụng.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 0983723941 hoặc Hotline 0906 61 79 86 để được tư vấn

Xin chân thành cảm ơn.

Nguyen Khang Co., LTD.

www.nguyenkhang.net